


Sicherheitshinweis: Konsolbleche Ausgleichszylinder TB270.4, TB290.1 und TB300

Im Rahmen unserer Marktbeobachtung haben wir festgestellt, dass es bei den Steigern TB 270.4, TB 290.1 und TB 300 vermehrt zu Verformungen / Beschädigungen der Konsolbleche des Korb-Nivellier-Zylinders gekommen ist. Eine vorgeschädigte Konsole kann bei weiterem Betrieb auch vollständig abreißen.

Bei den uns bekannten Fällen ist jeweils davon auszugehen, dass eine Vorschädigung der Bleche durch unsachgemäßen Betrieb oder Unfall erfolgte. Dies kann zum Beispiel durch Anstoßen des Korbes gegen ein Hindernis während des Steiger-Betriebes oder durch einen Verkehrsunfall hervorgerufen werden. Durch eine solche Vorschädigung kann ein späteres Versagen der Verbindung nicht ausgeschlossen werden.

Daher ist bei der visuellen Sichtprüfung der Maschine besonderes Augenmerk auf die Unversehrtheit der Konsolbleche zu legen. Die gefährdeten Blechstege sind auch in der Transportstellung gut sichtbar.

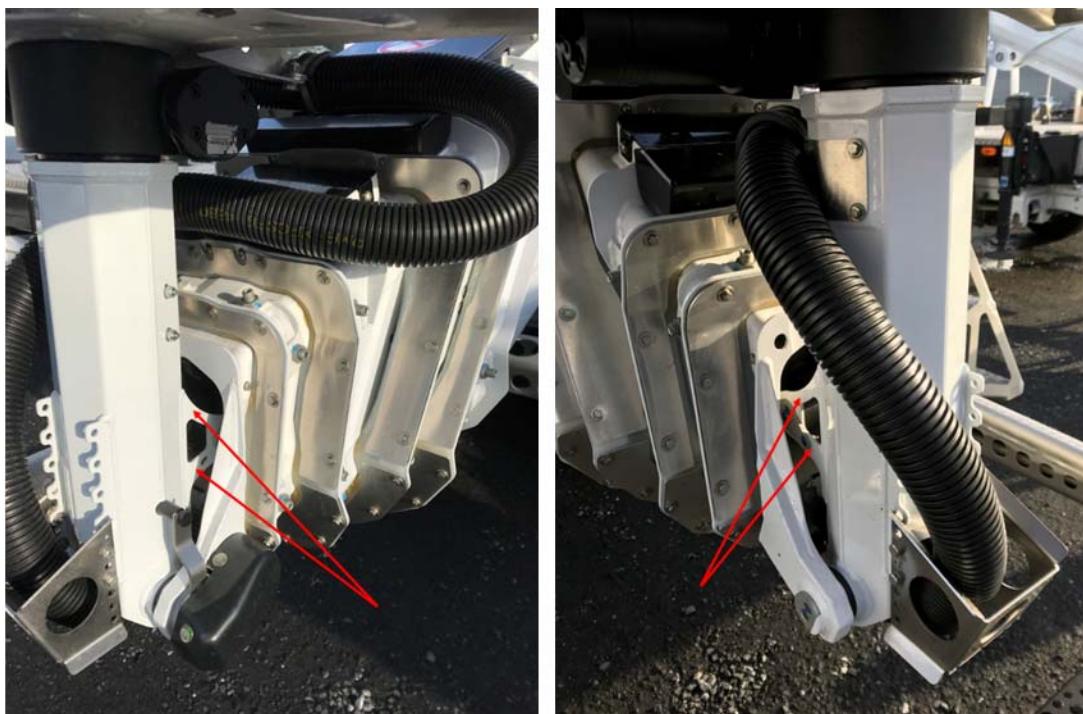

Bei erkennbaren Verformungen und / oder Anrisse an den in den Bildern gekennzeichneten Stellen ist eine weitere Nutzung der Arbeitsbühne zu untersagen. Nehmen sie Kontakt zu unserem Kundendienst zwecks Austausches der Konsole auf.

Kontakt: RUTHMANN Service
Telefon: +49 2863 204-888
E-Mail: support@ruthmann.de

state	Index	modification	date	name		
 RUTHMANN Ruthmann Holdings GmbH 48712 Gescher	date	16.05.2025	mod. pk	page 1	pages 1	origin
	date	23.05.2025	chk. tw			status released
	description	Safety Bulletin TB270.4, TB290.1, TB300				Drawing number 0927000000