


## Sicherheitshinweis: Konsolbleche Ausgleichszylinder TB270.4 (HV5), TB290.1 und TB300

Im Rahmen unserer Marktbeobachtung haben wir festgestellt, dass es bei den Steigern TB 270.4 (HV5), TB 290.1 und TB 300 durch unsachgemäßen Betrieb oder durch Unfall zu Verformungen / Beschädigungen der Konsolbleche des Korb-Nivellier-Zylinders kommen kann. Diese können aus Überlastung zum Beispiel durch Anstoßen des Korbes gegen ein Hindernis während des Steiger-Betriebes oder durch einen Verkehrsunfall hervorgerufen werden.

In seltenen Fällen wird dieser Schaden bei der Sichtprüfung nicht erkannt, sodass bei weiterem Betrieb ein Versagen der Verbindung nicht auszuschließen ist.

Daher ist bei der arbeitstäglichen Sichtprüfung der Maschine durch das Bedienpersonal besonderes Augenmerk auf die Unversehrtheit der Konsolbleche zu legen. Die Konsolbleche sind in der Transportanordnung gut sichtbar.

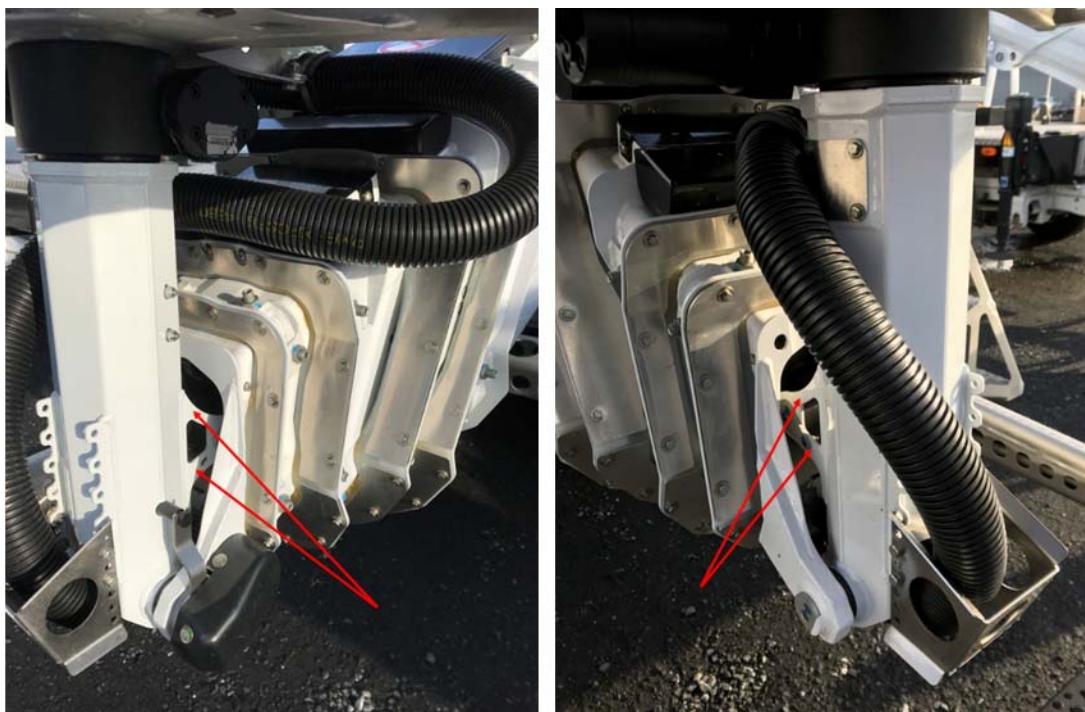

Bei erkennbaren Verformungen und / oder Anrisse an den in den Bildern gekennzeichneten Stellen ist der Betrieb des Steigers einzustellen und der RUTHMANN-Service zu kontaktieren.

Kontakt: RUTHMANN Service  
Telefon: +49 2863 204-888  
E-Mail: support@ruthmann.de

state	Index	modification	date	name
40438	01	Added TB 270.4 HV5	08.01.26	pk
	date 09.01.2026	mod. pk	page 1	pages 1
		chk. tw		
	description	Safety Bulletin TB270.4 (HV5), TB290.1, TB300	Drawing number <b>0927000000</b>	